

XSLE 高精度巡检仪

使用说明

1、概述

XSLE 高精度巡检仪是针对需要多点高精度温度、热流等物理量测量、显示、传送而设计的产品。采用了时漂和温漂自动补偿技术，使仪表能够长时间在 -20°C ~ 50°C 的环境下保证精度。

温度测量推荐使用 Pt100 传感器，仪表采用 4 线制接线方式，最大限度的消除引线电阻对精度的影响，采用其它热电阻传感器时，请在订货时说明。

仪表可配接 K 型热电偶测温，但受到冷端补偿的精度影响，其总的精度较热电阻差。若需要使用，应在订货前咨询，以便根据精度要求选择合理的冷端补偿方案和接线方式。

仪表可配接热流传感器，为方便传感器安装，接收 ±100mV 的信号，但按绝对值显示和传送。

- 采用铝合金外壳，优质接线端子
- 各通道独立设定平均值滤波次数，提高示值稳定性
- 各通道独立设定零点和满度修正，提高系统测量精度
- 可任意关闭不使用的通道

如果需要对测量数据进行记录，除采用计算机外，也可采用 XSR70B 高精度巡检记录仪。该仪表为便携式，可实现最多 64 通道的记录，曲线显示和追忆，记录数据可通过 U 盘转存。

2、型号规格

1 2 3 4 5 6

XSLE/□—□□S□P□V□□

- 1: 尺寸
A: 横式 160×84×182 开孔 152¹×76¹ (宽×高)
C: 方形 160×160×180 开孔 152^{0.5}×152^{0.5}
D: 台式 250×300×250
- 2: 通道数
横式 160×84×182 (W×H×L) 8 通道或 16 通道
方形 160×160×180 (W×H×L) 24、32、40 通道
台式 250×300×250 (W×H×L) 48、56、64 通道
- 3: 通信接口 (不带可省略)
S0: 无通信接口 S1: RS 232 接口 S2: RS 485 接口
- 4: 打印功能 (不带可省略)
P0: 无打印 P1: 分体打印
- 5: 仪表供电
V0: 220V AC V1: 9V-24VDC V2: 其它
- 6: 非标准功能
N: 表示非标准功能。仪表某部分功能已按订货要求变更

3、技术规格

输入 热电阻：Pt100，测温范围 -199.99°C ~ +200.00°C

mV：±100.00mV 显示绝对值

K 型热电偶，测温范围 -200.0°C ~ +1300.0°C

精度 采用 24 位 A/D 转换器

Pt100 基本误差小于 ±0.1°C

mV：±0.1 mV

速度 200ms / 每通道，与 lb 参数相关

显示 2 位 LED 通道号显示

5 位 LED 测量值显示

各通道报警状态指示灯

报警 3 种报警方式

2 点公用报警继电器输出

输出继电器触点容量：250V AC, 2A (阻性负载)

电源 交流：160V AC~260V AC, 50Hz；直流：9V~24V DC；功耗：≤5W

环境 温度：-20°C ~ 50°C


湿度：小于 85% R-H

3、安装与接线


① 为确保安全，接线必须在断电后进行。

XSLE/A (160×84×182)


【外形尺寸】

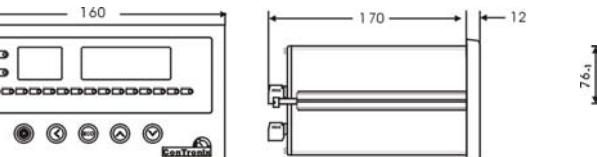

【开孔尺寸】

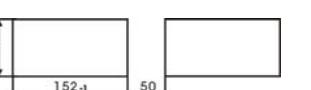


【接线端子图】

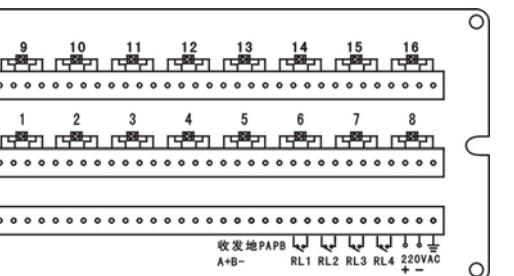


XSLE/C (160×160×180)


【外形尺寸】

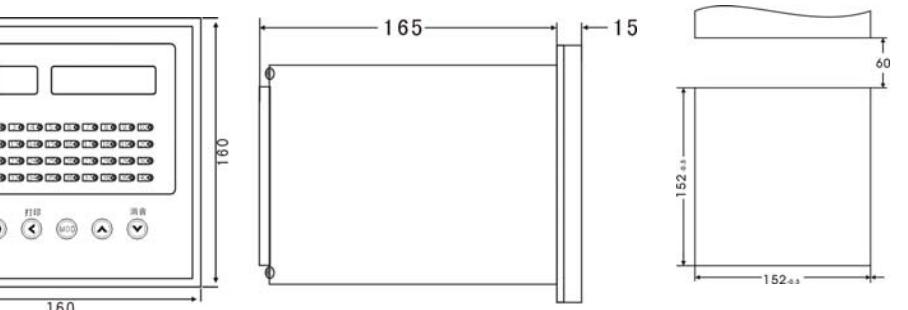

【开孔尺寸】

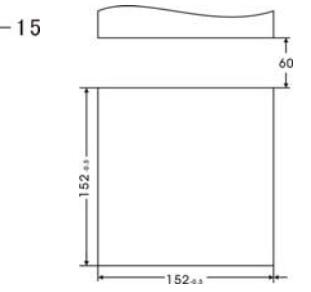


【接线端子图】

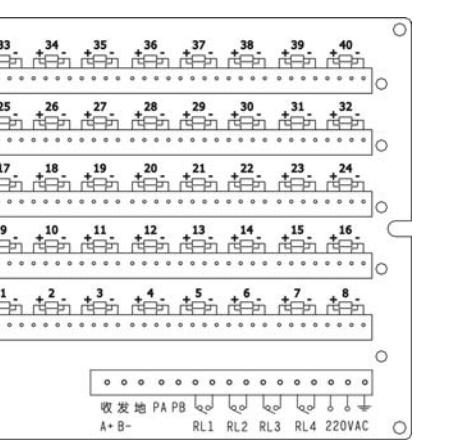


XSLE/D (250×300×250)

【外形尺寸】

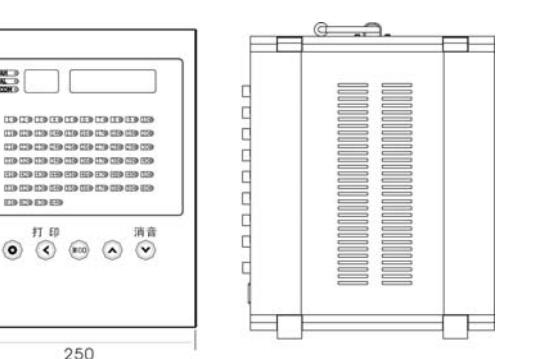

【接线端子图】

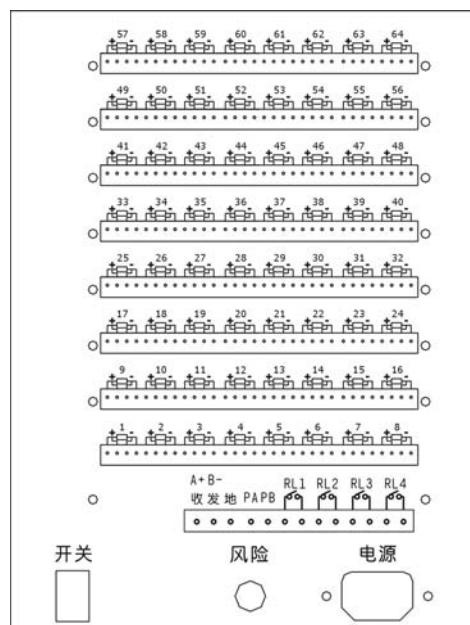


热电阻为 4 线制

mV 输入或（电压、电流）接 +、- 端

4、前面板及功能操作

4.1 前面板

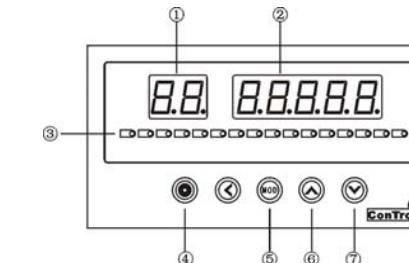

① 通道显示，第 2 位闪烁表示处于定点状态

⑤ 巡回检测方式和定点方式切换

②

⑥ 定点方式下通道加 1

③ 各通道的报警状态指示灯。

⑦ 定点方式下通道减 1，消音

④

⑧ 设置键

4.2 功能操作

定点

仪表通电时处于巡回显示方式，按 ⑤ 键进入定点显示，通道显示器的个位闪烁再按 ⑤ 键则返回到巡回显示方式

在定点显示方式下，由 ④ 和 ⑤ 键选择显示通道

仪表采用轮回间隔测量方式，兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常监测，不会出现非定点通道失控的情况

消音

当消音延时 RL 参数被设置为 1~51 时，报警输出继电器按方式 1 和方式 2 动作，这两种方式的特点是当有通道从非报警状态进入报警状态时 RL1 继电器吸合。在实际使用中常用 RL1 继电器控制蜂鸣器、报警铃等发声元件，及时提示有通道进入报警状态

按 ⑦ 键能使 RL1 继电器恢复，称为消音，表示操作员已确认报警状态

当 RL 被设置为 1~50 时，自动及手动按 ⑦ 键均可消音

当 RL 被设置为 51 时，只能由手动按 ⑦ 键消音

5、参数设置

5.1 设置报警值

第 1、第 2 报警设定值参数符号分别为 RH、RL。

报警设定值参数不受密码控制。

进入设置状态后，若 50 秒以上没有按键操作，将自动退出设置状态。

【设置步骤】

① 按 ⑤ 键使仪表处于定点工作方式，通道号显示个位闪烁

- ② 按 ④ 和 ⑤ 键选择要设置的通道
 ③ 按住设置键 ⑥ 2秒以上不松开, 直到进入设置状态, 通道显示器将显示 RH , 测量值显示器显示通道号
 ④ 按 ⑦ 键选择该通道的 RH , RL 参数
 ⑤ 按 ⑧ 键调出该参数的原设定值, 此时通道显示器显示参数符号。测量值显示器显示参数值, 闪烁位为修改位
 ⑥ 通过 ⑨ 键移动修改位, ⑩ 键增值, ⑪ 键减值。将参数修改为需要的值。 ⑫ 键增值有进位功能, ⑬ 键减值有借位功能
 ⑦ 按 ⑭ 键存入修改好的参数。
 重复 ④ ~ ⑦ 步即可设置选定通道的 2 个报警设定值
 ⑧ 在第⑦步后按 ⑮ 键换到下一通道, 此时可重复 ④ ~ ⑦ 对该通道的参数进行设定
 ⑨ 在第⑦步后按住设置键 ⑯ 不松开, 直到退出设置状态, 回到测量状态

【参数复制】

利用仪表的参数复制功能, 可减小参数设置的工作量。
 若下一通道的同一参数与当前通道相同, 可在上述步骤第④步时按 ⑰ 键复制。

例: 第 1 通道到第 8 通道的 RH 均需要设置为 80.00, 则首先按上述步骤设置好第 1 通道的 RH 后, 在显示 $\text{RH}:\text{1}$ 时按 ⑰ 键将显示 $\text{RH}:\text{2}$, 再按 ⑰ 键将显示 $\text{RH}:\text{3}$, 直到显示 $\text{RH}:\text{8}$ 。

5.2 设置公用组态参数

公用组态参数受密码控制。

进入设置状态后, 若 50 秒以上没有按键操作, 将自动退出设置状态, 并将密码清零。

【设置步骤】

- 按 ⑭ 键使仪表处于定点方式, 通道号显示个位闪烁
- 按住设置键 ⑮ 2秒以上不松开, 直到通道号显示变为 RH , 即进入设置状态
- 再按住设置键 ⑯ 2秒以上不松开, 直到显示 oR , 进入密码参数
- 按 ⑰ 键进入修改状态, 末位闪烁, 通过 ⑱ 、 ⑲ 、 ⑳ 键的配合修改为 01111
- 按 ⑪ 键确认, 此时密码已设置完成, 可对公用组态参数进行设置
- 按 ⑭ 键显示

cct 显示切换时间设置

该时间为巡回显示时每个通道显示停留的时间, 设置范围 0.5~10.0 秒

若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

ch 通道数

由该参数设置实际应用的通道数

若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

ld 冷端补偿方式设置

设置内容详见 6.6, 出厂设置为 61

若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

lc 冷端补偿系数

设置内容详见 6.6, 出厂设置为 1.000

若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

f1 第 1 报警点报警方式

出厂设置为 $---$ H
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数设定, 否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 末位闪烁, 通过 ⑱ 、 ⑲ 键可选择

$---$ H : 表示上限报警方式

$---$ L : 表示下限报警方式

按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

第 2 报警点报警方式, 出厂设置为 $---$!
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数设定, 否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 末位闪烁, 通过 ⑱ 、 ⑲ 键可选择

$---$ H : 表示上限报警方式

$---$ L : 表示下限报警方式

按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

h1 第 1 报警点报警灵敏度

设置内容详见 6.3, 出厂设置为 0
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

H2**第 2 报警点报警灵敏度**

设置内容详见 6.3, 出厂设置为 0
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

H3**消音延时**

设置内容详见 6.3, 出厂设置为 10
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

Rd**仪表通讯地址**

由该参数设置仪表通讯地址, 2 台以上 Rs485 总线的仪表, 地址应不相同, 出厂设置为 01
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数, 否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

bd**仪表通讯速率**

由该参数选择仪表通讯速率, 应与计算机的通讯速率相符, 出厂设置为 9600
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数, 否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 末位闪烁, 通过 ⑱ 、 ⑲ 键进行选择, 按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

【退出】

在仅显示参数符号时, 按住 ⑮ 键不松开, 直到退出设置状态。

5.3 设置各通道组态参数

各通道的组态参数包括:

CR : 零点修正参数。详见 6.2

FC : 满度修正参数。详见 6.2

CE : 输入信号选择。详见 6.1

CD : 测量值显示小数点位置。详见 6.1

Dy : 工程量单位选择 (仅带打印功能的仪表), 该参数的设置数值与打印工程量单位的对照如下表:

0	1
$^{\circ}\text{C}$	

Lb : 数字滤波时间常数。详见 6.1

各通道的组态参数受密码控制, 这些参数与报警设定值参数在同一组内, 设置好密码后, 即可按 5.1 的方法进行设置。

【设置步骤】

- 按 ⑭ 键使仪表处于定点方式, 通道号显示个位闪烁
- 按住设置键 ⑮ 2秒以上不松开, 直到通道号显示变为 RH , 即进入设置状态
- 再按住设置键 ⑯ 2秒以上不松开, 直到显示 oR , 进入密码参数
- 按 ⑰ 键进入修改状态, 末位闪烁, 通过 ⑱ 、 ⑲ 、 ⑳ 键的配合修改为 1111
- 按 ⑪ 键确认, 此时密码已设置完成
- 按住 ⑮ 不松开, 直到退出设置状态, 再按 5.1 的方法对各通道的组态参数进行设置

5.4 设置打印参数

仅带打印功能的仪表有打印参数。

打印参数受密码控制。

进入设置状态后, 若 50 秒以上没有按键操作, 将自动退出设置状态, 并将密码清零。

【设置步骤】

首先按 5.3 的方法进入设置状态, 并设置好密码

按住设置键 ⑮ 2秒以上不松开, 直到显示 Po , 进入打印参数设置

Po**打印方式选择**

由该参数选择启动打印的方式, 出厂设置为 0002, 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数设定, 否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 末位闪烁, 通过 ⑱ 、 ⑲ 键可选择

0000: 表示禁止打印

0001: 表示手动 (按键) 启动打印

0002: 表示手动 + 定时启动打印

0003: 表示手动 + 定时 + 报警启动打印

按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

Pf**定时打印间隔**

一分钟
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后, 按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

Pr**定时打印间隔**

一秒
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后, 按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

Ty**实时钟设置**

一年
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后, 按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

Tn**实时钟设置**

一月
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后, 按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

Td**实时钟设置**

一日
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后, 按 ⑪ 键存入, 并跳到下一参数

Tm**实时钟设置**

一分
 若不设该参数, 按 ⑭ 键跳到下一参数。否则, 按 ⑰ 键进入修改状态, 通过按 ⑱ 键移动闪烁位, 按 ⑱ 键增加, ⑲ 键减小修改闪烁位, 修改完成后, 按 ⑪ 键存入, 并跳

参数 AH —— 第 1 报警点设定值, 各通道独立

AL —— 第 2 报警点设定值, 各通道独立

FI —— 各通道第 1 报警点的报警方式。设置为 ---H 时表示上限报警, 设置为 ---L 时表示下限报警

F2 —— 各通道第 2 报警点的报警方式。设置为 ---H 时表示上限报警, 设置为 ---L 时表示下限报警

通过 FI、F2 参数的设置, 可完成对各通道的上、下限, 上、上限, 下、下限报警

H1 —— 各通道第 1 报警点的报警灵敏度

H2 —— 各通道第 2 报警点的报警灵敏度

At —— 消音延时。设置范围 0~51, 该参数的设定值决定指示灯、输出继电器的状态

仪表有 2 个报警输出继电器, 根据 At 的设定值不同, 有 3 种动作方式。仪表出厂时设定为第 1 种方式

1 At 设置为 1~50。这种方式能及时提示有通道进入报警状态

RL1 继电器: 任何通道从非报警状态进入报警状态时, RL1 继电器动作, 自动延时恢复或面板 键恢复, 延时长度由 At 参数设置, 范围 1~50 秒

RL2 继电器: 只要有 1 个通道处于报警状态, RL2 继电器动作

2 At 设置为 51。与第 1 种方式相同。但 RL1 继电器动作后不自动延时恢复, 只能通过面板 键恢复

3 At 设置为 0

RL1 继电器: 只要有一个通道第 1 报警点处于报警状态, RL1 继电器动作

RL2 继电器: 只要有一个通道第 2 报警点处于报警状态, RL2 继电器动作

指示 各通道有独立的报警指示灯, 分别指示第 1 和第 2、报警状态。

闪烁 —— 表示该通道从非报警状态进入报警状态, 与上述方式 1, 方式 2 的 RL1 继电器同步, 当 RL1 继电器恢复时, 指示灯从闪烁转为亮

6.4 打印

说明 仪表通过打印接口和打印单元实现打印功能, 打印内容包括时间、报警状态、测量值。仪表内置硬件时钟, 停电不影响。与打印相关的参数包括打印方式设置, 时钟设置, 打印间隔设置

方式 由 Po 参数设置打印方式

Po = 0: 禁止打印

Po = 1: 按 键即时打印

Po = 2: 定时打印 + 按 键即时打印

Po = 3: 报警启动打印 + 定时打印 + 按 键即时打印

仪表停电后再通电时, 按通电时刻重新计算间隔

报警启动打印时, 只打印报警的通道

定时 通过 PH, PF, PA 参数设置定时打印间隔

PH —— 定时打印间隔, 小时。范围 0~23 小时

PF —— 定时打印间隔, 分。范围 0~59 分

PA —— 定时打印间隔, 秒。范围 0~59 秒

时钟 通过下列参数校对时钟:

tY —— 年, 范围 00~99

tM —— 月, 范围 01~12

tD —— 日, 范围 01~31

tH —— 时, 范围 00~23

tF —— 分, 范围 00~59

状态 按打印机的 SEL 键使打印机在打印和走纸状态间转换

SEL 指示灯亮时处于打印状态。SEL 灯不亮时, 按打印机的 LF 键可走纸

6.5 通信

通过通信接口, 计算机可以读取各通道的测量值、报警状态。读取仪表的全部参数, 及设置参数。

通过通信接口设置参数时, 对报警设定值可直接进行设置, 其它参数需先设置密码参数, 设置完成后, 应将密码重新设置为 0。

必须按 5.2 的说明正确设置 Ad 和 bd 参数。

6.5.1 关于命令集 详见通讯协议

6.5.2 参数地址表

符 号	名 称	内 容	地 址	注
AH	AH	第 1 报警点设定	00H	各通道独立
AL	AL	第 2 报警点设定	01H	各通道独立
iA	iA	零点修正参数	04H	各通道独立
Fi	Fi	满度修正参数	05H	各通道独立
it	it	输入信号选择	06H	各通道独立
id	id	显示值小数点位置	07H	各通道独立
dY	dY	工程量单位选择	0AH	各通道独立
Lb	Lb	数字滤波时间常数	0BH	各通道独立
oA	oA	密码	10H	公用参数
ct	ct	显示切换时间	11H	公用参数
cH	cH	通道数	12H	公用参数
Ld	Ld	冷端补偿方式设置	13H	公用参数
Li	Li	冷端补偿系数	14H	公用参数
FI	FI	第 1 报警点报警方式	16H	公用参数
F2	F2	第 2 报警点报警方式	17H	公用参数
H1	H1	第 1 报警点灵敏度	1AH	公用参数
H2	H2	第 2 报警点灵敏度	1BH	公用参数
At	At	消音延时	1CH	公用参数
Ad	Ad	通信地址	1DH	公用参数
bd	bd	通信速率	1EH	公用参数
Po	Po	打印方式	20H	公用参数
PH	PH	打印间隔, 小时	21H	公用参数
PF	PF	打印间隔, 分	22H	公用参数
PA	PA	打印间隔, 秒	23H	公用参数
tY	tY	时钟设置, 年	24H	公用参数
tM	tM	时钟设置, 月	25H	公用参数
tD	tD	时钟设置, 日	26H	公用参数
tH	tH	时钟设置, 时	27H	公用参数
tF	tF	时钟设置, 分	28H	公用参数

6.6 冷端补偿

说 明 热电偶产生的 mV 值反映了工作端与参考端(冷端)的温度差, 需要进行冷端补偿后才能得到工件端的实际温度。根据实际接线情况, 有两种补偿方式。

原 理 补偿后的 mV 值 = 热电偶产生的 mV 值 + 冷端温度对应的 mV 值

例如: S 分度号热电偶产生 9.587mV 的信号, 表示工作端与冷端的温度差为 1000°C, 此时冷端温度为 30°C, 对应的 mV 值为 0.173mV。则补偿后的 mV 值 = 9.587 + 0.173 = 9.760mV。对应的温度为 1015°C, 即工作端的实际温度

方 式 1 热电偶的补偿导线直接连到仪表端子。冷端温度即为端子处的温度。仪表通过端子处的测温元件测出温度, 并自动进行补偿。如果将信号输入短路。仪表显示的值应为端子处的实际温度。仪表出厂时已按该方式设置, 并经过检验。

Ld 参数必须设置为 0061 (设置为 0~60 时表示 0~60°C, 仪表按设定值固定补偿)

Li 参数为冷端修正系数。如果认为冷端补偿有误差, 可通过该参数进行修正。该参数的值增大时, 补偿的温度增加, 该参数的值减小时, 补偿的温度减小

方 式 2 热电偶的补偿导线接到恒温装置, 冷端温度为恒温装置的实际温度

Ld 参数应设置为恒温装置的实际温度

Li 参数必须设置为 1.000